


SPA800 (TNC System)

(DE)
(EN)
(FR)
(PL)
(PT)
(CS)

Blitzstromableiter
Lightning surge arrester
Parafoudre
Ogranicznik przepięć
Limitador de sobretensão
Kombinovaný svodič přepětí

SPA800

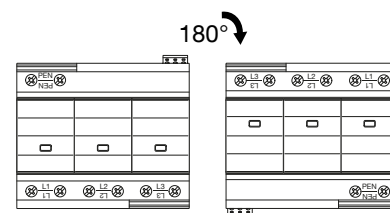


SPA800


EN 61643-11 IEC 61643-11	Type 1 + Type 2 Class I + Class II
U_n	240/415 V (50/60 Hz) Tolerance: 0 V ... U _c
U_c	350 V (50/60 Hz)
U_p (L - PEN/÷)	≤ 1,5 kV
I_{imp} (10/350) μs	25 kA (L → PEN) 75 kA (L1, L2, L3 → PEN)
I_{scsr}	50 kA _{rms}
I_{fi}	50 kA _{rms}
TNC (serial/parallel)	OK
IT, TT, TNS (415V)	
F1 max (serial)	125 AgG
F1 max (parallel)	315 AgG
Humidity	5 %...95 %
9°C	-40/+80 °C (+60 °C by serial connection)
Ports	1
IP code	20 (built in)
L x W x H	95 mm x 107 mm x 74 mm

There is no distance from the SPD to any earthed conductive surface required/ Es ist kein zusätzlicher Abstand vom SPD zu geerdeten Flächen einzuhalten

Installation

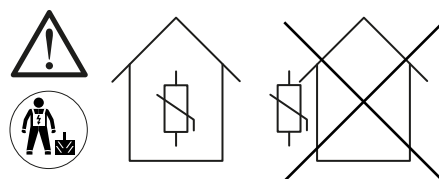


Connection

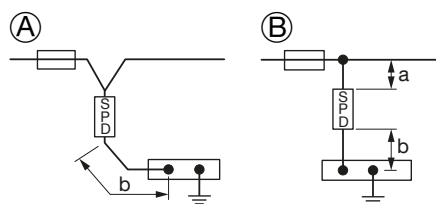


DIN VDE 0100-534 IEC 60364-5-53	(A)	b	≤ 0,5 m
	(B)	a + b	≤ 0,5 m

Coordination


DIN VDE 0185-305-4: ...
IEC 62305-4: ...

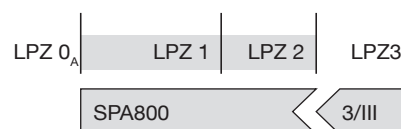

SPD type 3
acc. to EN 61643-11: ...

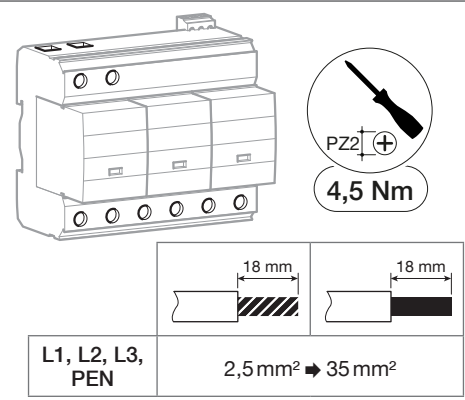

TNC Serial wiring

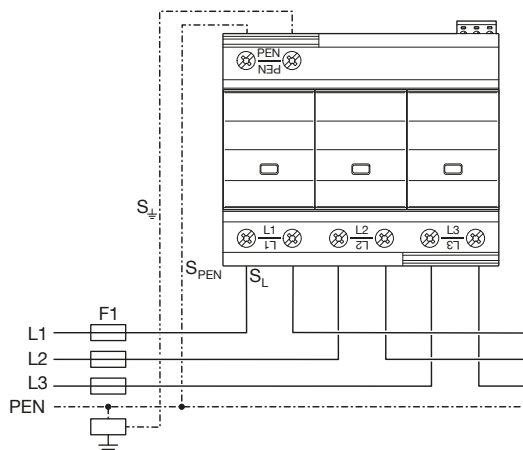

F1 gG	
	F1 ≤ 125 A ↓ OK
	F1 > 125 A ↓ TNC parallel

F1 AgG	S _L = S _N mm²	S _I mm²	S _{PE(N)} mm²
40	6	16	6
50	10	16	10
63	10	16	10
80	16	16	16
100	25	16	16
125	35	16	16

TNC Parallel wiring

F1 / C1 AgG	F2 / C2 AgG	S _L = S _N mm ²	S _{PE(N)} mm ²	S _I mm ²
40		6	6	16
50		6	6	16
63		6	6	16
80		10	10	16
100		10	10	16
125		16	16	16
160		16	16	16
200		25	25	16
250		35	35	16
315		35	35	16
400		35	35	16
≥ 500		35	35	16

F1 - F2 gG

F1 $F1 > 315 A$
 $F2 \leq 315 A$

F2 $F1 \leq 315 A$

Backup Hager MCCB (P160) Max Isc = 50 kA

C1 $C1 \leq 160 A$
 $C1 > 160 A$
 $C2 = P160 (160 A)$

Fault indication

AC: 250V/1A	DC: 125V/0.2A
7 mm	7 mm
max. 1,5 mm ²	

Connection

OK

SPA081

Click!

Sicherheitshinweise

Der Anschluss und die Montage des Gerätes darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Die nationalen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten (siehe auch DIN VDE 0100-534... bzw. IEC 60364-5 534...). Vor der Montage ist das Gerät auf äußere Beschädigung zu kontrollieren. Sollte eine Beschädigung oder ein sonstiger Mangel festgestellt werden, darf das Gerät nicht montiert werden. Der Einsatz des Gerätes ist nur im Rahmen der in dieser Bedienungsanleitung genannten und gezeigten Bedingungen zulässig. Bei Belastungen, die über den ausgewiesenen Werten liegen, können das Gerät sowie die daran angeschlossenen elektrischen Betriebsmittel zerstört werden. Eingriffe und Veränderungen am Gerät führen zum Erlöschen des Gewährleistungsanspruches.

Consignes de sécurité

Montage et branchement de l'appareil à réaliser exclusivement par un électricien qualifié. Respecter les normes et les prescriptions de sécurité en vigueur localement (voir DIN VDE 534-0100... ou IEC 5-60364 534...). Avant montage, procéder à un contrôle visuel extérieur de l'appareil. Ne pas monter celui-ci en cas de dommage manifeste ou si tout autre défaut est présent. La mise en œuvre de l'appareil n'est autorisée que pour la destination et aux conditions présentées et explicitées dans les présentes instructions de service. Des charges non comprises dans les plages de valeurs indiquées pourront abîmer l'appareil ainsi que les matériels électriques qui lui sont raccordés. Toute revendication en garantie sera exclue dans le cas d'une intervention sur l'appareil ou d'une transformation de celui-ci.

Instrukcja bezpieczeństwa

Urządzenie może być podłączone i zainstalowane wyłącznie przez wykwalifikowaną i uprawnioną osobę. Przy instalacji należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju norm i zasad bezpieczeństwa użytkowania (wg IEC 60364-5 534... lub DIN VDE 0100-534...). Przed zainstalowaniem należy sprawdzić czy urządzenie nie jest zewnętrznie uszkodzone. Jeżeli są widoczne ślady uszkodzenia lub jakiegokolwiek wady, w żadnym wypadku urządzenia nie wolno instalować. Stosowanie urządzenia dozwolone jest w granicach parametrów określonych w instrukcjach instalacyjnych. Podłączone urządzenie i akcesoria mogą ulec zniszczeniu przez ładunki elektryczne przewyższające podane wartości. Otwarcie lub jakakolwiek inna ingerencja w urządzenie powoduje utratę gwarancji.

Safety instructions

The device may only be connected and installed by an electrically skilled person. National standards and safety regulations must be observed (see DIN VDE 0100-534... or IEC 60364-5 534...). The device must be checked for external damage prior to installation. If any damage or other defects are detected in this check, the device must not be installed. Its use is only permitted within the limits shown and stated in the installation instructions. The device and the equipment connected to can be destroyed by loads exceeding the values stated. Opening or otherwise tampering with the device invalidates the warranty.

Instruções de segurança

A montagem e ligação do aparelho, deverá ser efectuada exclusivamente por um instalador certificado. Respeitar as normas e recomendações de segurança locais. Antes da montagem, efectuar um controlo visual exterior do aparelho. Não montar este, caso apresente defeito. A aplicação do aparelho é autorizada apenas para as condições apresentadas nestas instruções. Valores fora da gama de aplicação do aparelho podem deteriora-lo, bem como os componentes eléctricos que estão ligados a este. A garantia do produto será excluída, caso exista uma intervenção ou modificação sobre o mesmo.

Bezpečnostní pokyny

Instalaci zařízení musí provést kvalifikovaná osoba. Při instalaci musí být dodrženy všechny normy a předpisy (viz DIN VDE 0100-534 ... nebo IEC 60364-5 534 ...). Přístroj musí být před instalací zkontrolován zda nevykazuje vnější poškození. Pokud je objevena jakákoliv závada nebo poškození, nesmí být zařízení nainstalováno. Použití zařízení je povoleno pouze v mezích uvedených v tomto návodu k použití. Zařízení a jeho připojené příslušenství může být, v případě překročení hodnot uvedených v tomto návodu, zničeno či poškozeno. Otevření nebo jiná manipulaci se zařízením má za následek ztrátu záruky.